

**GARGŽDŲ PĖSČIŲJŲ VIADUKAS**  
**Klaipėdos rajono sav., Gargždų sen., Gargždų m., Tiltų g., u. k. KVR 11660**  
*(objekto pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)*

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130  
Gargždai, tel. +370 46 211116, el. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt

**STATINIO APŽIŪROS AKTAS**

2025-05-08

(data)

Klaipėda


(sudarymo vieta)





F.1. Statinio bendras vaizdas iš rytų pusės.






F.2. Statinio bendras vaizdas iš vakarų pusės.



Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
1	2	3	4
1	Viaduko atramos	 <p>Monolitinio gelžbetonio atramos būklė gera. Pastebimų deformacijų, įtrūkimų nėra. Paviršius padengtas apnašomis.</p>	Atlikti detalius atramų konstrukcijos apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius. <i>Numatyti betoninių paviršių valymą, druskų šalinimą, antiseptikavimą, impregnavimą, įtrūkimų, plyšių valymą, sutvirtinimą, užpildymą specialiu</i>






Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
		 <p>Monolitinio gelžbetonio atramos būklė gera. Apatinėje atramos dalyje ties gruntu matomos betono pažaidos (nudaužimai). Paviršius padengtas apnašomis.</p> <p>Viaduko atramos, kaip ir perdanga, yra monolitinio gelžbetonio, standžiai sujungtos su pagrindine perdangos sija. Didžiausio lenkimo momento veikimo zonoje – jungtyje su sija sklandžiai išplatintos.</p>	<p>skiediniu.</p> <p>Atlikti pažeistų, ištrupėjusių, suirusių dalių atstatymą, sutvirtinimą specialiu skiediniu.</p>
2	Viaduko perdangos pagrindinė sija	 <p>Viaduko perdanga, yra monolitinio gelžbetonio, standžiai sujungtos su pagrindine perdangos sija. Pagrindinės sijos apačia pažeista (nudaužta), pravažiuojančio didelio aukščio gabaritinio transporto. Sunaikinta apatinės armatūros apsauginis sluoksnis, nutraukti pagrindinės armatūros strypai. Paviršius padengtas apnašomis.</p> <p>Prie monolitinės g/b perdangos pritvirtintas šiluminės trasos išorinis vamzdis sulankstytas.</p>	<p>Atlikti detalius konstrukcijos apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius.</p> <p>Numatyti betoninių paviršių valymą, druskų šalinimą, antiseptikavimą, impregnavimą, įtrūkimų, plyšių valymą, sutvirtinimą, užpildymą specialiu skiediniu. Pažeistų, ištrupėjusių, suirusių dalių atstatymą, sutvirtinimą specialiu skiediniu.</p> <p>Numatyti viaduko g/b konstrukcijų stabilumo ir laikančios galios atkūrimo, prarastų konstrukcinių elementų ar jų dalių atstatymą, išsaugant jungimo sistemą ir būdą.</p> <p>Norint apsaugoti viaduką nuo tolimesnių pažeidimų būtina įrengti gabarito vartus Tilto gatvėje prieš ir po viaduko</p>



Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
		 <p>Pagrindinės sijos apačia pažeista (nudaužta), pravažiuojančio didelio aukščio gabaritinio transporto. Sunaikinta apatinės armatūros apsauginis sluoksnis, nutraukti pagrindinės armatūros strypai.</p>	arba kitas apsaugos priemonės.
3	Perdangos šoniniai bortai	 <p>Monolitinė g/b perdanga standžiai sujungtos su pagrindine perdangos sija. Perdangos šoninių bortų briaunose matomi betono <u>nutrupėjimai</u> (pažaidos), <u>supleišėjimai</u>. Paviršius padengtas apnašomis.</p>	Atlikti šoninių bortų konstrukcijos apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius. <i>Numatyti betoninių paviršių valymą, druskų šalinimą, antiseptikavimą, impregnavimą, įtrūkimų, plyšių valymą, sutvirtinimą, užpildymą specialiu skiediniu. Pažeistų, ištrupėjusių, suirusių dalių atstatymą, sutvirtinimą specialiu skiediniu.</i>
4	Perdangos gembės	 <p>Monolitinė g/b perdangos gembės būklė patenkinama. Ties jungtimi su laiptais matomi armatūros apsauginio betono sluoksnio nutrupėjimai. Gėmbių apatinis paviršius stipriai padengtas apnašomis, samanomis.</p>	Atlikti detalius perdangos gėmbių konstrukcijos apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius. Restauruoti <i>Numatyti betoninių paviršių valymą, druskų šalinimą, antiseptikavimą, impregnavimą, įtrūkimų, plyšių valymą, sutvirtinimą, užpildymą specialiu skiediniu. Pažeistų, ištrupėjusių, suirusių dalių atstatymą, sutvirtinimą specialiu skiediniu.</i>



Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
5	<i>Perdangos ir laiptų sandūra</i>	 <p>Ties jungtimi su laiptais suiręs gembės armatūros apsauginis betono sluoksnis. Armatūra pažeista korozijos. Sandūra įrengta nekokybiškai. Skardinis lietaus vandens surinkimo latakas deformuotas. Paviršius stipriai padengtas apnašomis, samanomis.</p>  <p>Ties jungtimi su laiptais suiręs laiptų ir gembės armatūros apsauginis betono sluoksnis. Armatūra pažeista korozijos.</p>	<p>Atlikti detalius apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius.</p> <p><i>Numatyti betoninių paviršių valymą, druskų šalinimą, antiseptikavimą, impregnavimą, įtrūkimų, plyšių valymą, sutvirtinimą, užpildymą specialiu skiediniu. Pažeistų, ištrupėjusių, suirusių dalių atstatymą, sutvirtinimą specialiu skiediniu.</i></p> <p>Įrengti (sutvarkyti) deformacinius mazgus.</p>
6	<i>Laiptai</i>	 <p>Monolitinio gelžbetonio laiptų vaizdas iš pietų pusės. Būklė patenkinama. Paviršius padengtas apnašomis.</p>	<p>Atlikti laiptų apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte restauravimo sprendinius.</p>

Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
		 <p>Monolitinio gelžbetonio laiptų vaizdas iš šiaurės pusės. Būklė patenkinama.</p>	
7	<i>Vandens surinkimo grotelės perdangos gale</i>	 <p>Skardinis lietaus vandens surinkimo latakas ir grotelės deformuoti. Būklė bloga.</p>	Atlikti apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte vandens nuvedimo, surinkimo sprendinius.
8	<i>Lieto betono danga viršutinėje dalyje</i>	 <p>Lieto betono dangoje pastebimi įtrūkimai, ties bortai nutrupėjimai.</p>	Parengti lieto betono dangos tvarkybos sprendinius su hidroiziacijos įrengimu.



Eil. Nr.	Statinio dalis	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomendacija
9	<i>Turėklai</i>	 <p>Turėklų dažymas susidėvėjęs, vietomis suiręs. Metaliniai paviršiai pažeisti korozijos.</p> 	<p>Atlikti detalius turėklų apmatavimus ir tyrimus, parengti tvarkybos projekte remonto sprendinius. Atlikti visų metalinių elementų paviršių valymą, surūdijusių - suirusių, panaikintų elementų ir/ar detalių atkūrimą pagal išlikusius pavyzdžius, sulankstytų elementų formos atstatymą, rūdžių surišimą, metalinių paviršių paruošimą (nuriebalinimą, pasyvinimą, glaistymą), antikorozinį padengimą, dažymą.</p>

Parengė

UAB „PAULENS & CO”

NKP apsaugos specialistė, atestato Nr. 0823, išduotas 2024-04-12  
JANINA DOMEIKAITĖ

Parengė

UAB „PAULENS & CO”

NKP apsaugos specialistas, atestato Nr. 0832, išduotas 2024-04-12  
VYTAUTAS PAULIONIS